



EXT203

重量显示器说明书

EXT203P-9xxx1



目录

一、基本信息	1
1.1. 特性与规格	1
1.2. 整体示意图	3
1.3. 接线端口	5
1.3.1 传感器接线方法	6
1.3.2 开关量接线方法	7
1.3.3 串口接线方法	8
1.4. 安装尺寸	9
二、工作参数设置	10
2.1. 参数设置说明	10
2.2. 工作参数设置项	10
三、重量标定	16
3.1. 标定说明	16
3.2. 使用砝码标定	16
3.2.1 进入标定	16
3.2.2 小数点设置	17
3.2.3 最小分度设置	17
3.2.4 最大量程	18
3.2.5 传感器测试	18
3.2.6 零点标定	19
3.2.7 增益标定	20
3.2.8 串口标定开关	22
3.2.9 标定密码设置	22
3.3. 无砝码标定	22
3.3.1 进入无砝码标定	22
3.3.2 传感器灵敏度输入	23

3.3.3 传感器量程输入	23
四. 开关量	24
五. 预置点	27
六. PLC 模式	31
七. 自定义	34
八. Profinet 协议	38
8.1. PLC 发送到仪表的数据	38
8.1.1. QW1	39
8.1.2. QW2	39
8.1.3. QW3~QW6	40
8.2. 仪表发送到 PLC 的数据	40
8.2.1. IW1	41
8.2.2. IW2	41
8.2.3. IW3~IW6	42
8.2.4. IW7~IW8	42
九. 参数复位	43
十. 报警信息	44

一. 基本信息

1.1. 特性与规格

EXT203-P 是一款针对工业称重设计的一款小型重量显示器。该称重显示器具有体积小、性能稳定、接口丰富的特点。可广泛应用于混凝土搅拌及沥青混合料设备、冶金高炉、转炉及化工、饲料的重量控制等场合。

EXT203-P 有如下基本特性：


- 工作电压：DC24V
- 称重通道：单通道
- 传感器：DC5V/6 线制电阻应变桥式称重传感器
- 开关量：5 输入/7 输出
- Profinet：标配，Profinet-I/O 功能
- 串口 1：标配， RS485 接口。支持 Modbus，RE 协议等。
- 串口 2：标配，可调串口，具有 RS485 和 RS232 接口。均支持 Modbus，RE 协议。
- 安装方式： DIN35 卡扣式安装
- 全身不锈钢壳体

详细技术规格如下：

传感器激励	DC5V±10%/120mA 驱动电流/可并接 8 个 350Ω 规格的传感器
适应传感器灵敏度	2mV/V 或 3mV/V
输入信号范围	0~15mV
输入灵敏度	0.5uV/d
非线性	0.02%FS（3mV/V 时）

零点漂移	$<0.5\ \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$
增益漂移	$<10\text{PPM}/^{\circ}\text{C}$
AD 转换速率	最高 480 次/秒
最高显示分辨率	1/100000
产品精度等级	Ⅲ
工作电压	DC24V（18V~30V 兼容）
产品功耗	$<5\text{W}$
工作温度	$-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$
储存温度	$-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
湿度	90%RH 以内（无凝露）

1.2. 整体示意图

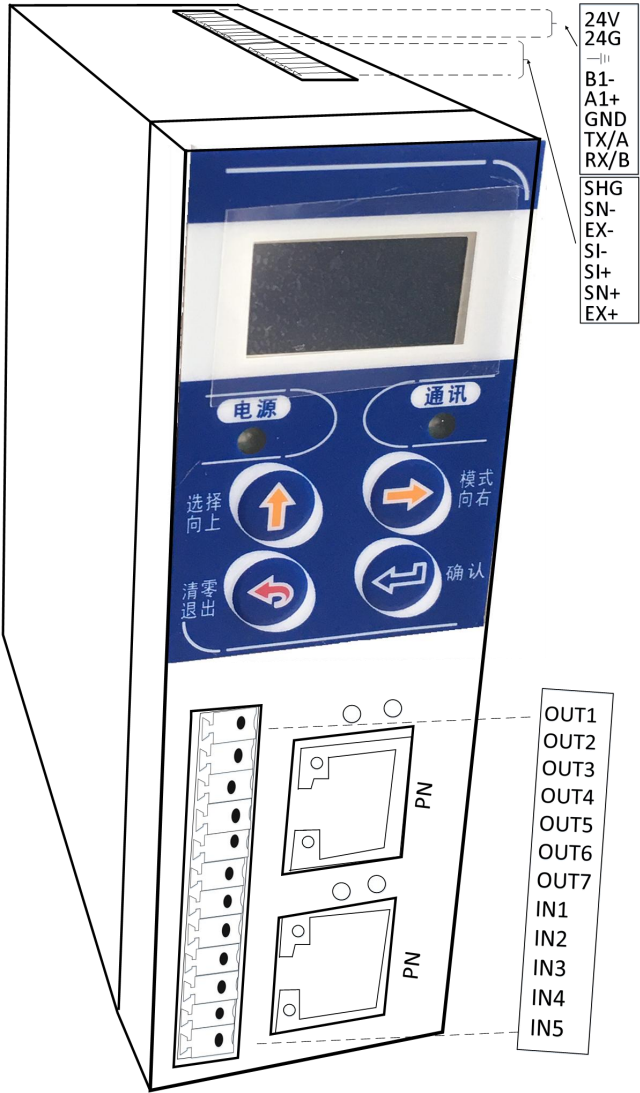

仪表前面板由液晶显示，2 个指示灯和 4 个按键组成。
说明如下：

指示灯	
通讯	当串口收到指令后指示灯亮一次
电源	通电长亮
按键	
清零/退出	在重量显示下，按这个按键则进行一次清零操作， 长按此键则把当前重量标定为零点。 在其他界面下，按这个按键是退出到上一级菜单 在参数输入界面下，长按此键为把参数清零。
选择/向上	用于在参数设置界面下光标向上，或者是输入参 数值时把数字加 1
模式/向下	用于在称重界面下进入参数设置、在参数设置界 面下光标向下，标定等，也用于在输入参数值时 选择光标
确认	用于在参数设置时，保存当前设置


1.3. 接线端口

接线端口如下图所示：




接线端口说明如下：


类别	接口	说明
电源	24V	DC24V 电源正
	24G	DC24V 电源负
— —	EARTH	接地
标配串口 (RS485)	B1-	RS485 B-
	A1+	RS485 A+
标配可调 串口	GND	可调串口 2 的 RS232 的 GND 引脚
	TX/A	可调串口 2, 开关拨向 RS232 为 TX, 开关拨向 RS485 为 A+
	RX/B	可调串口 2, 开关拨向 RS232 为 RX, 开关拨向 RS485 为 B-
传感器 接口	EX+	传感器激励正
	SN+	传感器感应正
	SI+	传感器信号正
	SI-	传感器信号负
	EX-	传感器激励负
	SN-	传感器感应负
	SHG	传感器屏蔽线

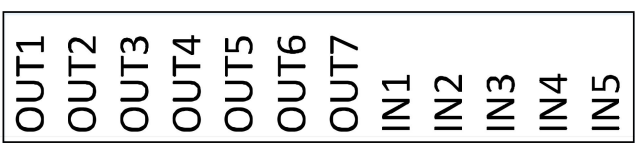


开关量输出	OUT1	开关量输出 1	自定义区间 1
	OUT2	开关量输出 2	自定义区间 2
	OUT3	开关量输出 3	自定义区间 3
	OUT4	开关量输出 4	自定义区间 4
	OUT5	开关量输出 5	自定义区间 5
	OUT6	开关量输出 6	自定义区间 6
	OUT7	开关量输出 7	自定义区间 7
开关量输入	IN1	开关量输入 1	清零
	IN2	开关量输入 2	关
	IN3	开关量输入 3	关
	IN4	开关量输入 4	关
	IN5	开关量输入 5	关
网络接口	PN 口	PROFINET 接口，只有仪表为 EXT203-P 有效	
	PN 口	PROFINET 接口，只有仪表为 EXT203-P 有效	

1.3.1 传感器接线方法

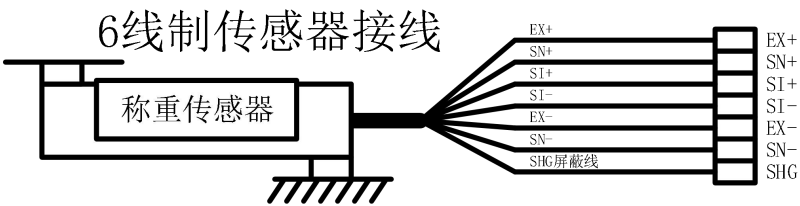

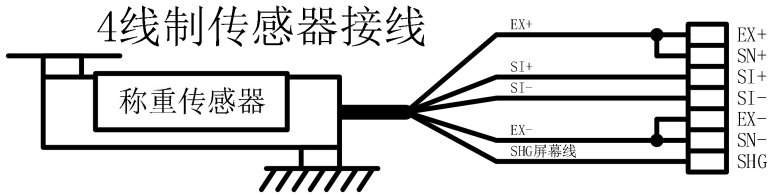

1.3.2 开关量接线方法

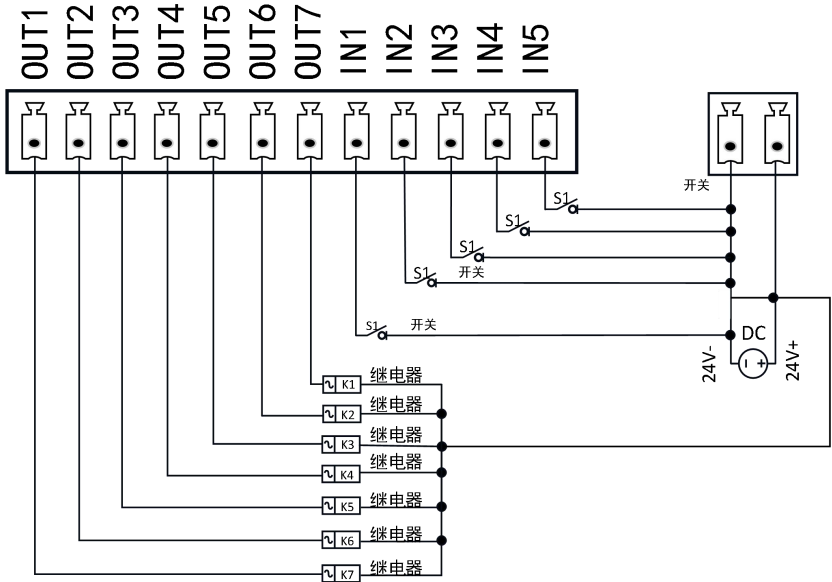


输入、输出开关量驱动的外部电路要满足两个要点：


1. 外部电路要和仪表共地；
2. 低电平表示输出有效，否则无效；
3. 外部电路输入低电平时，表示输入有效，否则表示输入无效

1.3.3 串口接线方法


RS485 接线示意：

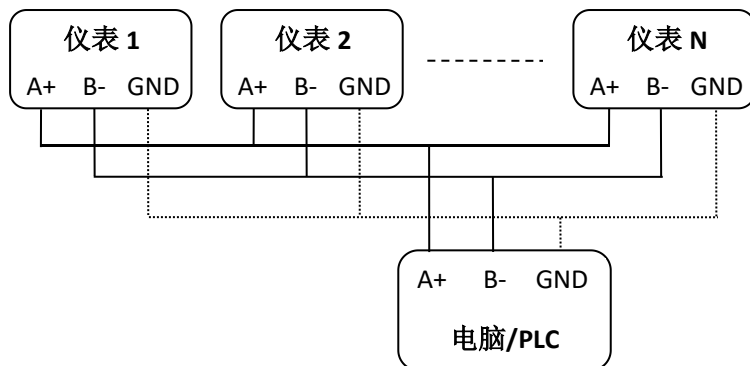

RS232 接线示意：

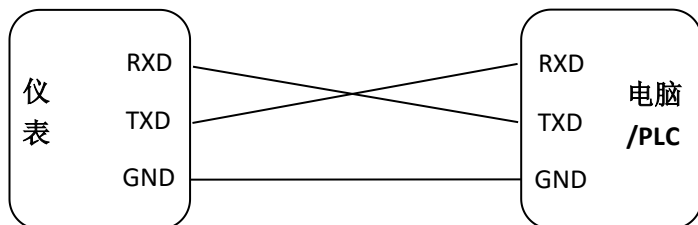

1.4. 安装尺寸

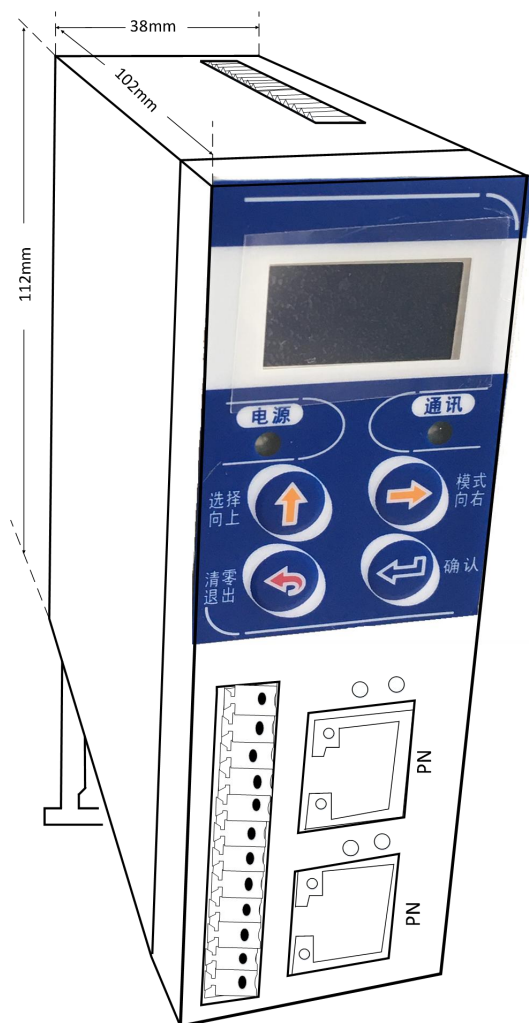

DIN35导轨
含挂架高度: 127mm

二. 工作参数设置

2.1. 参数设置说明

在称重状态下，按  键后，进入设置界面后，光标会停留在“1 工作参数”项，此时。按下  如果参数密码打开了，则进入参数密码输入状态。如果密码是关闭的，则直接进入工作参数设置项。

输入参数密码的时候需要注意，必须完整输入 6 位数字，就算是 6 个 0，也要完整的输入 6 个 0。

出厂的时候默认密码是“000000”，密码开关默认关闭状态。

2.2. 工作参数设置项

下面是参数列表，具体某一项参数如何修改，请参考第二章。

序号	参数	说明	初值
1.1	称重参数	参数第一大项（称重相关）	无
1.1.1	上电自动清零	上电自动清零开关。如果参数为开，则在上电后，如果满足清零条件，仪表执行一次清零	关
1.1.2	零点跟踪范围	零点跟踪范围（0~9d 可选）。如果秤台上有一个很小的重量，在 2 秒时间内持续小于零点跟踪范围则执行一次清零。	0
1.1.3	判稳范围	判稳范围（1~9d 可选）。	3
1.1.4	判稳时间	判稳时间（0.01~9.99s 可选）。判稳范围和判稳时间是配合使用的，当重量在判稳时间内，变化量小于判	0.5

		稳范围则认为稳定	
1.1.5	清零范围	清零范围（最大量程的 00%~99% ）。 如果当前重量>最大量程×清零范围， 则仪表提示“ 超出清零范围 ”报警。	50
1.1.6	数字滤波	数字滤波： 0 ：最弱滤波； 9 ：最强滤波，（ 0~9 可选）	3
1.1.7	稳态滤波	稳态滤波： 0 ：最弱滤波； 9 ：最强滤波，（ 0~9 可选）	0
1.1.8	AD 采样速度	AD 采样速度： 15PS：15 次每秒 30PS：30 次每秒 60PS：60 次每秒 120PS：120 次每秒 240PS：240 次每秒 480PS：480 次每秒	120PS
1.1.9	零区范围	在 PLC 模式为卸料且有定义 IO 为卸料功能时时，如果重量低于零区范围，则再等待卸料延时时间，然后就认为卸料完成，并返回第 1 步，开始下一次 PLC 流程；	10
1.2	通讯设置	参数第二大项（通讯相关）	
1.2.1	串口 485	标配的 485 串口相关	
1.2.1.1	仪表编号	标配 RS485 的仪表编号（ 01-99 可选）	1
1.2.1.2	波特率	标配 RS485 的波特率， 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 可选	9600

1.2. 1.3	通讯协议	标配 RS485 的通讯协议， rtu-H: Modbus-RTU，高字节在前 rtu-L: Modbus-RTU，低字节在前 ASCII: Modbus-ASCII RECont: RE 格式，连续发送 RERead: RE 格式，命令方式 yHcont: 内部使用	rtu-H
1.2. 1.4	字符格式	标配 RS485 的字符格式 7-E-1: 7 位数据位，偶校验，1 位停止位 7-o-1: 7 位数据位，奇校验，1 位停止位 8-N-1: 8 位数据位，无校验，1 位停止位 8-E-1: 8 位数据位，偶校验，1 位停止位 8-o-1: 8 位数据位，奇校验，1 位停止位	8-N-1
1.2. 1.5	发送速度	当本串口选择为 RE 格式，连续发送时此参数为 RS485 的连续发送速度 Auto: 最快速度 100PS: 100 次每秒 50PS: 50 次每秒 25PS: 25 次每秒 20PS: 20 次每秒 10PS: 10 次每秒 1PS: 1 次每秒	Auto

1.2.2	串口 232/485	标配的可选串口相关， 该串口 232、485 可配置	
1.2.2.1	仪表编号	仪表编号（01-99 可选）（参考 1.2.1.1）	1
1.2.2.2	串口 2 波特率	串口 2 的波特率（参考 1.2.1.2）	9600
1.2.2.3	串口 2 通讯协议	串口 2 通讯协议（参考 1.2.1.3）	rtu-H
1.2.2.4	串口 2 字符格式	串口 2 字符格式（参考 1.2.1.4）	8-N-1
1.2.2.5	串口 2 发送速度	串口 2 连续发送速度（参考 1.2.1.5）	Auto
1.2.3	PN 参数	Profinet 相关	
1.2.3.1	MAC 偏移	MAC 地址偏移，一般不用设置，如果 PN 通讯不上，可以把局域网内的仪表的 MAC 偏移参数设置为各不一样。	0
1.2.3.2	PN 控制 IO	如果打开，则 PN 可以控制仪表的 5 个输入口和 7 个输出口。	Off
1.3	模拟量参数	参数第三大项（模拟量相关）	
1.3.1	输出方式	模拟量输出方式，0-5V，0-10V，4-20mA，0-20mA，0-24mA，V-def(电压自定义)，I-def(电流自定义)	参数保留暂不支持
..2	最小输出	最小输出（-1.000~27.000）	
..3	零点输出	零点输出（-1.000~27.000）	
..4	最大量程	最大量程输出（-1.000~27.000）	

	输出		
...5	最大输出	最大输出（-1.000~27.000）	
1.4	用户存储器	参数第四大项（用户存储器）	
1.4.1 ~ 1.4.9	用户存储器 1 ~ 用户存储器 9	用户存储器 1 到 9（每一个存储单元可写入次数 5 万次）	无
1.5	参数密码	参数第五大项（参数密码）	
1.5.1	密码开关	参数设置密码开关	关
1.5.2	密码设置	参数密码，输入两次一样的密码，按确定键保存为新密码	0

1) RE 通讯格式下的连续方式:

工作参数设置中 **P1.2.1.3 或 P1.2.1.8** 为 **RECONT** 时。数据格式如下:

仪表响应:

状态	,	GS	,	符号	DDDDDD	单位	CR	LF
----	---	----	---	----	--------	----	----	----

其中:

状态 —— 两位, OL: (4FH 4CH) 溢出
ST: (53H 54H) 稳定
US: (55H 53H) 不稳

, —— 2C (HEX)

GS —— 47H 53H;

符号 —— + (2BH); - (2DH)

DDDDDD —— 仪表主显示值 (含小数点, 无小数点时高位为空格)

单位 —— 20H 67H (g), 6BH 67H(kg), 20H 74H(t), 6CH 62H(lb).

CR —— (**0DH**) 回车

LF —— (**0AH**) 换行

当称重显示器自动发送如下一帧数据：

53 54 2C 47 53 2C 2B 30 31 31 2E 31 32 30 6B 67 0D 0A

可知当前的状态为：稳定，数据值为正数，显示值为 **11.120kg**

2) RE 通讯格式下的命令方式：

工作参数设置中 **P1.2.1.3 或 P1.2.1.8** 为 **REREAD** 时。数据格式如下：

读仪表状态：

R	E	A	D	CR	LF
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

其中：

R —— (**52H**)

E —— (**45H**)

A —— (**41H**)

D —— (**44H**)

CR —— (**0DH**) 回车

LF —— (**0AH**) 换行

仪表响应返回的数据帧跟 **RE** 协议连续方式返回数据帧一致，具体参见连续方式返回数据帧说明。

3) rtu-H/ rtu-L/ ASCII

三种协议所需 modbus 地址表，如有需要，请联系我司业务员。

4) YHCont 连续发送：

数据以 ASCII 码方式输出，每帧数据共有 8 组组成(包括小数点)。每帧数据间有一组是分隔符“=”，例如果重量为 70.15，则会连续发送“51.0700=”字符串。

三. 重量标定

3.1. 标定说明

首次使用本仪表或者秤体结构有任何的改变,或者是更换了传感器,都应该进行一次重量标定操作。

3.2. 使用砝码标定

3.2.1 进入标定

在称重状态下,按 2 次  键,光标会停留在“2 标定”项。

按下  进入标定密码输入状态。

在密码输入状态下,显示密码输入界面如右侧所示:

输入密码
0 _ _ _ _ _

输入密码要注意有两点,一是必须输入 6 位密码,就算密码全是 0,也必须输入 6 个 0;二是密码最多输入三次,三次尝试后,密码仍然不正确,仪表将锁定,主显示显示密码错误,仪表锁定后只能给仪表重新上电才能解锁。

出厂的时候默认的密码是“000000”。输入正确密码之后,进入标定设置界面。菜单列表如下:

序号	参数
2	标定参数设置
2.1	小数点设置
2.2	单位设置
2.3	最小分度设置

2.4	最大量程设置
2.5	传感器测试
2.6	零点标定
2.7	增益标定
2.8	串口标定开关
2.9	标定密码设置

3.2.2 小数点设置

进入小数点设置后，显示当前的小数点位数，

按   键选择需要的小数点位数，按  保持设置并返回标

定设置界面，按  不保存设置并返回标定设置界面，菜单如下

序号	小数点位置	仪表显示
①	0	“0”
②	1	“0.0”
③	2	“0.00”
④	3	“0.000”
⑤	4	“0.0000”

3.2.3 最小分度设置

进入最小分度设置后，显示当前的最小分度设置值，按  键

选择需要的最小分度，按  保持设置并返回标定设置界面，按



不保存设置并返回标定设置界面，最小分度菜单如下

序号	最小分度值	仪表显示
①	1	“Id= 01”
②	2	“Id= 02”
③	5	“Id= 05”
④	10	“Id= 10”
⑤	20	“Id= 20”
⑥	50	“Id= 50”

3.2.4 最大量程

当前重量值 > (最大量程 + 10 个分度)，则仪表显示溢出。

进入最大量程后，仪表显示上一次设置的最大量程，最左边的

数字闪烁。此时可以使用  和  修改最大量程设置，按  保

持设置并返回标定设置界面，按  不保存设置并返回标定设置界面。

3.2.5 传感器测试

传感器测试界面下，仪表显示当前的毫伏数，在该界面下，可以测试传感器信号是否正常，秤体是否存在四角误差等。

当传感器信号过小，仪表显示“-ADOFI”；当传感器信号过大，仪表显示“ADOFI”。


检查秤体是否存在四角误差，可以把同一个标准砝码依次放到称台的四个角上，每一次都记录下响应的毫伏数。如果四个角的毫伏数不相等，则存在四角误差，那么就要调整结构，使得四个角的

毫伏数相等。

按  和  返回标定设置界面

3.2.6 零点标定

零点标定的作用如下图：

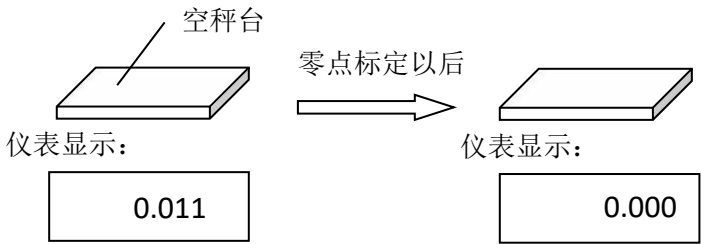

图：零点标定的作用

当第一次安装仪表或者是更换传感器的时候，需要进行零点标定，零点标定实际上就是让仪表把空秤台时传感器产生的电压记为零点。

零点标定有两种方法。第一种是把秤台清空，然后把实际的毫伏数记为零点，此方法称为有砝码标定零点；第二种是输入历史的毫伏数，设置为零点，此方法称为输入毫伏数标定零点。下面分别描述这两种零点标定的操作方法：

4.2.6.1 有砝码标定零点

进入零点标定界面后，仪表显示当前的毫伏数，例如仪表显示当前的毫伏数是 2.203 毫伏，清空秤台，等待稳定指示灯亮，然后按 ，就把 2.203 毫伏记为零点，然后自动返回标定设置界面。

4.2.6.2 输入毫伏数标定零点


进入零点标定界面后，仪表显示当前的毫伏数。如仪表显示当前的毫伏数是 2.203 毫伏，如果不用当前显示的毫伏数作为零点，而是要用输入的毫伏数作为零点，那么按  键，主显示变为毫伏数输入界面，如下图所示：

2.6 零点标定
000.000 mV
SV: 2.203mV

SV 为当前毫伏数，此时输入零点毫伏数，然后按  保存并完成无砝码标定零点，并返回标定设置界面

3.2.7 增益标定

增益标定的作用如下图：

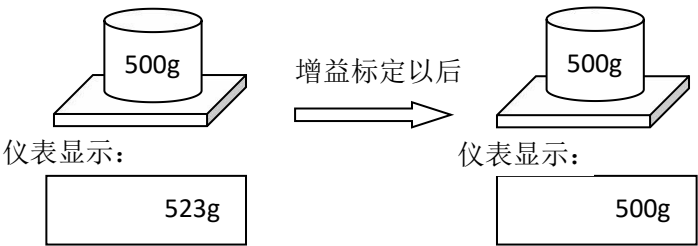

图：增益标定的作用

增益标定实际上是让仪表记住重量和毫伏数的对应关系。第一次使用仪表或者更换了传感器的时候都应该进行增益标定。增益标定也有两种办法。第一种是有砝码增益标定，顾名思义就是通过 在秤台上放置实际的重量标定增益，使用有砝码增益必须先经过有砝

码零点标定；第二种是输入毫伏数增益标定，把历史记录的重量和毫伏数输入到仪表，进行增益标定。以下是两种标定的操作过程：

3.2.7.1 有砝码增益标定

进入增益标定界面后，仪表显示当前的增益毫伏数（增益毫伏数=当前毫伏数-零点毫伏数），例如仪表显示当前的增益毫伏数是 0.225 毫伏（一般来说，如果用砝码进行过零点标定后，进入有砝码增益标定时，增益毫伏数一般是 0）

待称台放上标准砝码，并等待增益毫伏数稳定，稳定指示灯亮后，按 ，此时仪表切换到增益重量输入界面，输入砝码的重量后，按  键保存砝码值，完成增益标定，并返回标定设置界面。

3.2.7.2 输入毫伏数增益标定

进入增益标定界面后，仪表显示当前的增益毫伏数（增益毫伏数=当前毫伏数-零点毫伏数），例如仪表显示当前的增益毫伏数是 0.225 毫伏（一般来说，如果用砝码进行过零点标定后，进入有砝码增益标定时，增益毫伏数一般是 0）

此时如果想手动输入毫伏数标定增益，可以按  键。仪表切换到增益毫伏数输入界面，如下图所示：

2.7 增益标定
000.000mV

SV: 0.225mV

SV 为当前毫伏数，把增益毫伏数输入完成后按 ，仪表切换到增益重量输入界面，输入增益重量完成后按  保存并完成无砝码增益标定，并返回标定设置界面。

3.2.8 串口标定开关

进入到串口开关设置，仪表显示①关，②开，当选择开的时候才允许串口修改标定参数，否则串口无法标定和修改标定参数

3.2.9 标定密码设置

进入到密码设置，仪表显示如右侧所示：

2.9 标定密码设置
0 _ _ _ _ _

输入密码要注意，输入密码必须输入 6 位密码，就算密码全是 0，也必须输入 6 个 0；两次输入密码需要保持一致，如果不一致将返回第一次输入重新输入，输入成功后保存此密码为进入标定设置密码界面，并返回标定设置界面

3.3. 无砝码标定

3.3.1 进入无砝码标定

在称重状态下，按 3 次  键，主显示光标停在“3 无砝码标定”。按下  进入无砝码标定密码输入状态。

在密码输入状态下显示密码输入界面 0———。输入密码要注意有两点，一是必须输入 6 位密码，就算密码全是 0，也必须输入 6 个 0；二是密码最多输入三次，三次尝试后，密码仍然不正确，仪表将锁定，主显示显示“密码错误”，仪表锁定后只能给仪表重新上电才能解锁。

出厂的时候默认密码是“000000”。

输入正确密码之后，进入小数点设置。

接下来的标定（小数点/分度/量程/毫伏数显示）同有砝码标定的，再此不做赘述。直到零点标定以后，即显示“0 x.xxx”时按“确认”键完成零点标定后，切换到下一项“传感器灵敏度输入”，下面从传感器灵敏度输入步骤开始讲起：

3.3.2 传感器灵敏度输入

进入传感器灵敏度输入界面后，仪表显示当前传感器灵敏度，例如仪表显示的传感器灵敏度是 2.0000MV/V。查找传感器合格证上面提供的灵敏度，将该值输入到仪表中，完成后按  键保存参数，并返回无砝码标定设置界面。

3.3.3 传感器量程输入

进入传感器量程输入后，仪表首先显示上一次设置的传感器量程，最左边的数字闪烁。此时可以使用  和  修改传感器量程设置，按  保持设置并返回标定设置界面。

串口标定开关设置以及之后的密码设置同有砝码标定的串口标定开关设置后续设置，再此不做赘述。

四. 开关量


仪表有 5 个输入 7 个输出。输入输出均可定义。在重量显示界面下，按 4 次  键，直到主显示光标停留在“4 开关量”，按  键进入输入输出定义，如果密码打开了则需要输入正确的密码才能进入下一级菜单。

出厂的时候，密码是“000000”，密码开关是关闭状态。
菜单列表如下：

开关量			
序号	参数	说明	默认值
4.1	开关量自定义		
4.1.1	输入 1	选择开关量输入的定义，可选： 关：关闭，不做任何操作 清零：执行一次清零 运行：启动 PLC	清零
4.1.2	输入 2		关
4.1.3	输入 3		关
4.1.3	输入 4		关
4.1.3	输入 5		关
4.1.4	输出 1	选择开关量输出的定义，可选： "①关", "②稳定", "③零点", "④溢出 ", "⑤零区", "⑥预置点区间 1",	自定义 区间 1
4.1.5	输出 2		自定义 区间 2

		"⑦预置点区间 2",	
4.1.6	输出 3	"⑧预置点区间 3", "⑨预置点区间 4", "⑩预置点区间 5", "⑨预置点区间 4",	自定义 区间 3
4.1.7	输出 4	"⑩预置点区间 5", "⑪预置点区间 6", "⑫预置点区间 7", "⑬PLC 大投",	自定义 区间 4
4.1.8	输出 5	"⑭PLC 中投", "⑮PLC 小投", "⑯PLC 定值", "⑰PLC 卸料",	自定义 区间 5
4.1.9	输出 6	"⑱自定义区间 1", "⑲自定义区间 2", "⑳自定义区间 3",	自定义 区间 6
4.1.10	输出 7	"21 自定义区间 4", "22 自定义区间 5", "23 自定义区间 6", "24 自定义区间 7",	自定义 区间 7
4.2	开关量测试		
详细说明请见下图			
4.3	密码设置		
4.3.1	密码开 关	参数设置密码开关	关
4.3.2	密码修 改	密码修改，输入两次一样的密码， 按确定键保存为新的密码	00000 0

注：下图是输出类型的说明

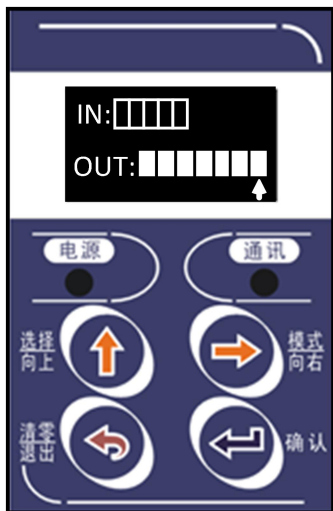

如上图所示：**IN**：IN 为输入测试口，从左到右 5 个方块依次为 IN1, IN2, IN3, IN4, IN5

OUT：OUT 为输出测试口，从左到右 7 个方块依次为 OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7，为移动光标，为有效无效状态切换

□：有效 ■：无效

五. 预置点

在重量显示界面下，按 5 次  键，直到主显示光标停留在“5 预置点”，按  键进入预置点相关参数设置，如果密码打开了则需要输入正确的密码才能进入下一级菜单。

出厂的时候，密码是“000000”，密码开关是关闭状态。
菜单列表如下：

预置点			
序号	参数	说明	默认值
5.1	判稳开关	对重量进行比较时，判稳与否，关/开 可选： 关：不判稳 开：判稳	关
5.2	最小输出时间	输出保持时间:满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0.0~99.9（单位：s）	0
5.3	预置点数量	预置点数量与预置点共同决定预置点区间范围	6
5.4	预置点 1	设置范围：最大量程~99999 预置点数量=1：预置点 1234 无比较关系	0
5.5	预置点 2		0
		预置点数量=2：预置点 1 < 预	

5.6	预置点 3	置点 2	0
5.7	预置点 4	预置点数量=3: 预置点 1 < 预置点 2 < 预置点 3	0
5.8	预置点 5	预置点数量=4: 预置点 1 < 预置点 2 < 预置点 3 < 预置点 4	0
5.9	预置点 6	预置点数量=5: 预置点 1 < 预置点 2 < 预置点 3 < 预置点 4 < 预置点 5 预置点数量=6: 预置点 1 < 预置点 2 < 预置点 3 < 预置点 4 < 预置点 5 < 预置点 6	0
5.10	密码设置		
5.10.1	密码开关	参数设置密码开关	关
5.10.2	密码修改	密码修改, 输入两次一样的密码, 按确定键保存为新的密码	

注意: 使用预置点输出功能时, 需要定义对应的输出开关量, 详情请见开关量输入输出。

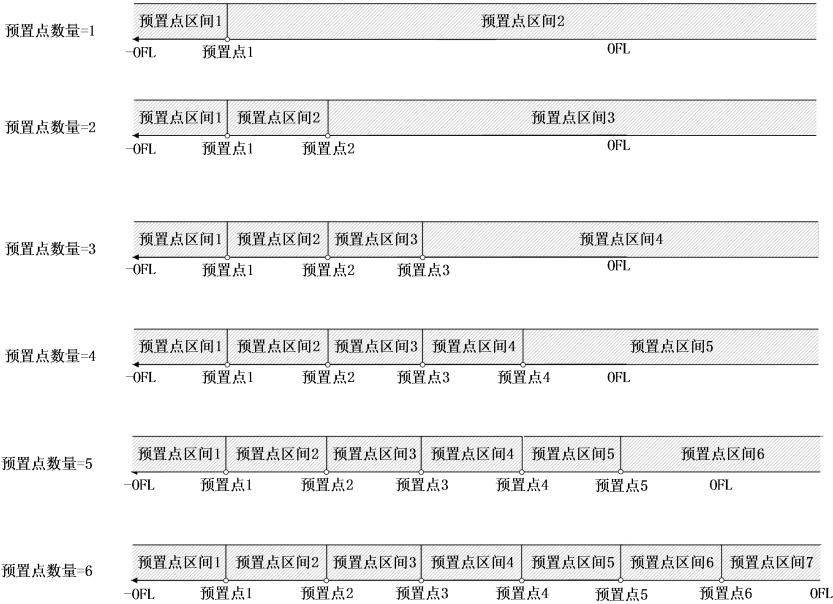


图 6-0

预置点区间 1：当重量小于预置点 1 是有效
($-OFL < \text{重量} < \text{预置点 1}$)

预置点区间 2：当重量等于预置点 1 且小于预置点 2 时有效，注意如果预置点 1 = 预置点 2，预置点区间 2 无效
($\text{预置点 1} = \text{重量} < \text{预置点 2}$)

预置点区间 3：当重量等于预置点 2 且小于预置点 3 时有效，注意如果预置点 2 = 预置点 3，预置点区间 3 无效
($\text{预置点 2} = \text{重量} < \text{预置点 3}$)

预置点区间 4: 当重量等于预置点 3 且小于预置点 4 时有效, 注意如果预置点 3 = 预置点 4, 预置点区间 4 无效

(预置点 3 = 重量 < 预置点 4)

预置点区间 5: 当重量大于等于预置点 4 是有效, 注意如果预置点 4 = 预置点 5, 预置点区间 5 无效

(预置点 4 = 重量 < 预置点 5)

预置点区间 6: 当重量大于等于预置点 5 是有效, 注意如果预置点 5 = 预置点 6, 预置点区间 6 无效

(预置点 5 = 重量 < 预置点 6)

预置点区间 7: 当重量大于等于预置点 6 是有效

(预置点 6 = 重量 < OFL)

注意: 预置点 1~6 存在大小关系, 当设置预置点值报错时, 请先设置预置点大的值。

六. PLC 模式


在重量显示界面下，按 6 次  键，直到显示光标停在 6 PLC 模式，按  键进入 PLC 模式，如果密码打开了则需要输入正确的密码才能进入下一级菜单。

出厂的时候，密码是“000000”，密码开关是关闭状态。

包装参数设置			
序号	参数	说明	初 值
6.1	目标值设置	目标值设置，0~最大量程	0
6.2	大投提前量	大投提前量设置，0~目标值；当重量值 ≥目标值-大投提前量时，关闭大投， 启动中投 (注:大投>中投>小投,当设置为0时， 关闭大投)	0
6.3	中投提前量	中投提前量设置，0~目标值；当重量值 ≥目标值-中投提前量时，关闭中投， 启动小投 (注:大投>中投>小投,当设置为0时， 关闭中投)	0
6.4	小投提前量	小投落差值设置，0~目标值；当重量值 ≥目标值-小投落差值时，关闭小投。 (注:大投>中投>小投,当设置为0时， 关闭小投)	0
6.5	输出方式	包装方式:①组合输出/②独立输出 可 选,详细请看下方对组合输出与独立输 出的介绍	①

6.6	最小输出时间	输出保持时间：满足条件时，大中小投输出保持时间，设置范围：0.0~99.9(单位：s)	0.5
6.7	定值保持时间	定值保持时间：当 PLC 结束小投后，定值输出保持时间，设置范围：0.0~99.9（单位：s）	0.5
6.8	卸料延时时间	卸料延时时间：当 PLC 结束定值后，仪表开启卸料输出，直到重量小于零区后，卸料输出保持卸料延时时间，时间结束，则关闭卸料，设置范围：0.0~99.9（单位：s）	0.5
6.8.1	密码开关	参数设置密码开关	关
6.8.2	密码修改	密码修改，输入两次一样的密码，按确定键保存为新的密码	

注意：使用简易包装功能时，需要定义输入输出开关量，详情请见开关量输入输出。

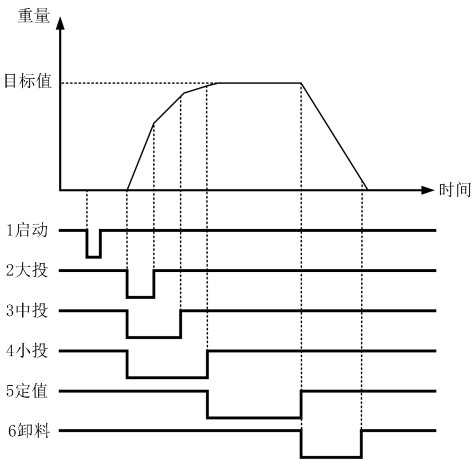

PLC 简易包装流程说明:

1. 启动运行;
2. 根据当前重量判断运行状态
若当重量值 $\leq$ 目标值-大投提前量时, 输出大投并启动最小输出时间, 在最小输出时间内不做重量判断;
若目标值-大投提前量 $\leq$ 当重量值 $\leq$ 目标值-中投提前量, 输出中投并启动最小输出时间, 在最小输出时间内不做重量判断;
若目标值-中投提前量 $\leq$ 当重量值 $\leq$ 目标值-小投提前量, 输出小投并启动最小输出时间, 在最小输出时间内不做重量判断;
若目标值-小投提前量 $\leq$ 当前重量, 跳过 3, 直接进入 4;
3. 最小输出时间结束后, 判断重量
当重量值 $\geq$ 目标值-大投提前量时, 关闭大投, 进入中投。
当重量值 $\geq$ 目标值-中投提前量时, 关闭中投, 进入小投。
当重量值 $\geq$ 目标值-小投落差值时, 关闭小投, 结束加料过程,
4. 启动 PLC 定值输出和【6.7 定值保持时间】, 定值保持时间结束后, 关闭 PLC 定值, 输出 PLC 卸料信号;
5. 待重量小于零区范围后, 启动卸料延时时间, 延时时间到, 关闭卸料。完成一次简易包装过程。

组合输出方式与独立输出方式对开关量定义为 PLC 的影响:**组合输出方式**

大投: PLC 大投, PLC 中投, PLC 小投

中投: PLC 中投, PLC 小投

小投: PLC 小投

独立输出方式

大投: PLC 大投

中投: PLC 中投

小投: PLC 小投

七. 自定义

在重量显示界面下，按 7 次  键，直到主显示光标停留在“7

自定义”，按  键进入自定义区间参数设置，如果密码打开了则需要输入正确的密码才能进入下一级菜单。

出厂的时候，密码是“000000”，密码开关是关闭状态。

菜单列表如下：


自定义区间			
序号	参数	说明	默认值
7.1	自定义区间 1		
7.1.1	输出类型	4 种输出类型：（输出类型说明请见表格外区间图） 注：在输出类型选择④P1 到 P2⑤小于 P1 或大于 P2 时 P2，需要 P2 大于 P1，不然自定义将无输出 ①关闭：关闭输出； ②-OFL 到 P1：重量在 P1 设定值到负无穷之间时输出有效； ③P2 到 OFL：重量在 P2 设定值到正无穷之间时输出有效； ④P1 到 P2：重量在 P1 设定值到 P2 设定值时输出有效； ⑤小于 P1 或大于 P2：重量在小于 P1 或大于 P2 时输出有效	P2~OFL
7.1.2	P1 设定值	P1 设定值，0~99999	0

		(在输出类型为④⑤时, 需 $P1 < P2$)	
7.1.3	P2 设定值	P2 设定值, 0~99999 (在输出类型为④⑤时, 需 $P1 < P2$)	100
7.1.4	输出需稳定	对重量进行比较时, 判稳与否, 关/开 可选: 关: 不判稳 开: 判稳	关
7.1.5	输出时间	输出保持时间: 满足条件时, 开关量输出保持时间, 设置范围: 0.0~99.9 (单位: s)	0
7.2	自定义区间 2		
7.2.1	输出类型	同自定义 1 输出端口设置	-OFL~P1
7.2.2	P1 设定值	同自定义 1 输出端口设置	10
7.2.3	P2 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.2.4	输出需稳定	同自定义 1 输出端口设置	关
7.2.5	输出时间	同自定义 1 输出端口设置	0
7.3	自定义区间 3		
7.3.1	输出类型	同自定义 1 输出端口设置	关
7.3.2	P1 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.3.3	P2 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.3.4	输出需稳定	同自定义 1 输出端口设置	关
7.3.5	输出时间	同自定义 1 输出端口设置	0
7.4	自定义区间 4		
7.4.1	输出类型	同自定义 1 输出端口设置	关
7.4.2	P1 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.4.3	P2 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0

7.4.4	输出需稳定	同自定义 1 输出端口设置	关
7.4.5	输出时间	同自定义 1 输出端口设置	0
7.5	自定义区间 5		
7.5.1	输出类型	同自定义 1 输出端口设置	关
7.5.2	P1 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.5.3	P2 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.5.4	输出需稳定	同自定义 1 输出端口设置	关
7.5.5	输出时间	同自定义 1 输出端口设置	0
7.6	自定义区间 6		
7.6.1	输出类型	同自定义 1 输出端口设置	关
7.6.2	P1 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.6.3	P2 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.6.4	输出需稳定	同自定义 1 输出端口设置	关
7.6.5	输出时间	同自定义 1 输出端口设置	0
7.7	自定义区间 7		
7.7.1	输出类型	同自定义 1 输出端口设置	关
7.7.2	P1 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.7.3	P2 设定值	同自定义 1 输出端口设置	0
7.7.4	输出需稳定	同自定义 1 输出端口设置	关
7.7.5	输出时间	同自定义 1 输出端口设置	0
7.8	密码设置		
7.8.1	密码开关	参数设置密码开关	关
7.8.2	密码修改	密码修改, 输入两次一样的密码, 按确定键保存为新的密码	000000

注意：使用自定义区间输出功能时，需要定义对应的输出开关量，详情请见开关量输入输出。

注：下图是输出类型的说明

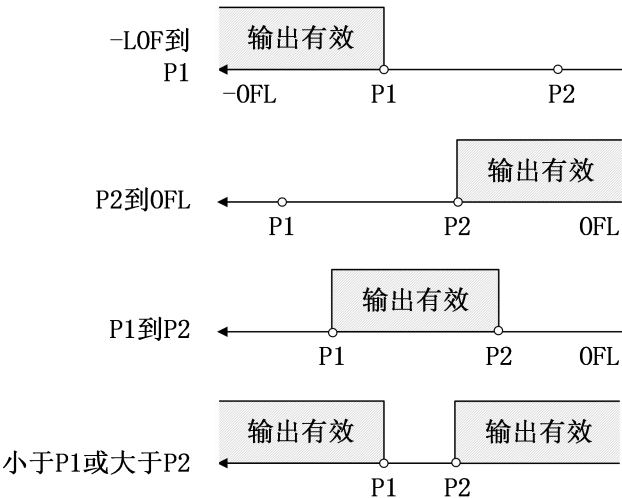

八. Profinet 协议

EXT203 支持 Profinet-IO 通讯协议，仪表发送及接收的数据内容如下。

8.1.PLC 发送到仪表的数据

PLC 发送数据到仪表 EXT203-P 的数据由 6 个字 QW1~QW6 组成，如下表：

接收				
QW1	刷新输出		输出 1~7	保留
	bit15		bit14~bit8	bit7~bit1
QW2	启动读写	R/W	数据个数	数据起始地址
	bit15	bit14	bit13~bit12	bit11~bit0
QW3	数据 1 (0~15)			
QW4	数据 2 (0~15)			
QW5	数据 3 (0~15)			
QW6	数据 4 (0~15)			

以下是 QW1~QW6 的详细说明

8.1.1. QW1

QW1	刷新输出	输出 1~7	保留	清零
	bit15	bit14~bit8	bit7~bit1	bit0

刷新输出 —— 当该位置为 1 的时候，更改输出状态，0 的时候保持之前的输出状态。

输出 1-7 —— 由低到高每一位代表一个输出状态，如 bit8 为 OUT1, bit9 为 OUT2，从此类推；发送时根据 bit 位的值改变对应的 输出（此功能只有在 “PN 控制 IOK 开关” 打开后生效）

保留 —— 保留使用，请设置为 0

清零 —— 从 0 变为 1 的时候，执行一次清零操作

8.1.2. QW2

QW2	启动读写	R/W	数据个数	数据起始地址
	bit15	bit14	bit13~bit12	bit11~bit0

启动读写——从 0 变为 1 的时候，执行一次读或者写命令。

R/W ——等于 0 的时候为读，仪表返回从“数据起始地址”开始的，长度为“数据个数”的数据。
等于 1 的时候为写，仪表把 QW3~QW6 的数据内容，写入到以“数据起始地址”开始仪表内存中，写 入的字数由“数据个数”决定。

数据个数——0 表示 1 个字，1、2、3 分别表示 2、3、4 个字。配合“R/W”和“数据起始地址”使用。

例：

“R/W”为 0，“数据起始地址”为 0，“数据个数”为 3，表示从仪表内存 0 地址开始读取 4 个字的数据。

“R/W”为 1，“数据起始地址”为 0，“数据个数”为 1，表示把 QW3 和 QW4 的数据写入仪表内存 0 开始个数为 2 的地址（即 0,1 地址）

数据起始地址——配合“R/W”和“数据个数”使用。用于指定对仪表读或者写的起始地址。

8.1.3. QW3~QW6

QW3	数据 1（0~15）
QW4	数据 2（0~15）
QW5	数据 3（0~15）
QW6	数据 4（0~15）

数据内容，仅用于当“R/W”为 1，配合“数据起始地址”和“数据个数”，实现写操作。

8.2.仪表发送到 PLC 的数据

仪表 EXT203-P 发送到 PLC 的数据由 8 个字 IW1~IW8 组成，如下表：

发送										
IW1	保留	输出成功	输入	小数点	AD 稳定	零区	负号	零点	溢出	稳定
	bit15	Bit14	bit13~bit9	bit8~bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
IW2	读写成功			R/W			数据个数		起始地址	
	bit15			bit14			bit13~bit12		bit11~bit0	

IW3	数据 1 (0~15)
IW4	数据 2 (0~15)
IW5	数据 3 (0~15)
IW6	数据 4 (0~15)
IW7	重量 H (0~15)
IW8	重量 L (0~15)

8.2.1. IW1

IW1	保留	输出成功	输入 1-5	小数点	AD 稳定	零区	负号	零点	溢出	稳定
	bit15	bit14	bit13~bit9	bit8~bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0

- 保留
- 预留位置
- 输出成功
- 该位为 1 的时候表示按命令要求，已经成功输出
- 输入 1-5
- 由低到高每一位代表一个输入状态，如 bit9 为 OUT1，从此类推；
- 小数点
- 表示当前重量小数点
- AD 稳定
- 当该位置 1 表示不稳
- 零区
- 当该位置 1 表示重量到达零区值
- 符号
- 当该位置 1 表示重量为负数
- 零点
- 当该位置 1 表示重量为零
- 溢出
- 当该位置 1 表示重量溢出
- 稳定
- 当该位置 1 表示重量不稳定

8.2.2. IW2

IW2	读写成功	R/W	数据个数	数据起始地址
	bit15	bit14	bit13~bit12	bit11~bit0

读写成功 ——当读或者写命令执行成功该位为 1
其他三个（R/W，数据个数，数据起始地址）和 PLC 发给仪表的数据一样的。（也就是和 QW2 对应的内容是一样的）

8.2.3. IW3~IW6

IW3	数据 1 (0~15)
IW4	数据 2 (0~15)
IW5	数据 3 (0~15)
IW6	数据 4 (0~15)

当 PLC 发送给仪表为读命令的时候，仪表通过这 4 个字返回数据。

8.2.4. IW7~IW8

IW7	重量高 16 位
IW8	重量低 16 位

IW7 和 IW8 两个字组成一个 4 字节的有符号长整型数据 ID7，ID7 是重量值（注意这个重量值只带符号，不带小数点。）。

九. 参数复位

复位用于将某项功能复位到出厂默认状态。以下是操作选项：

参数复位功能		
9.1	工作参数复位	将工作参数项恢复成初值
9.2	标定复位	将工作参数项恢复成初值
9.3	模拟量复位	将工作参数项恢复成初值
9.4	开关量复位	将工作参数项恢复成初值 (包括 PLC 模式，预置点，自定义复位)
9.5	PLC 模式复位	将工作参数项恢复成初值
9.6	所有参数复位	将所有恢复成初值(保留密码设置)
9.7	密码设置	修改进入复位界面的密码

十、报警信息

以下是本仪表可能出现的报警信息，以及处理办法

报警信息	说明	处理办法
清零时不稳定	在不稳定的时候 按下清零键	确保稳定的时候再清零， 或者修改判稳时间和判稳 范围到合适的值
超出清零范围	清零时超出清零 范围	确保清零在范围以内，或 者修改清零范围到合适的 值
标零时不稳定	标定零点的时候 不稳定	请确保秤台稳定后标定零 点
-OFL	负溢出	检查传感器信号是否过 小，或者称重值是不是超 出了负的最大量程
OFL	正溢出	检查传感器是否过载，或 者称重值是不是超出了最 大量程
-ADOFL	传感器信号过小	检查传感器和传力机构
ADOFL	传感器信号过大	检查传感器和传力机构
密码不足 6 位	密码不足 6 位	请输入 6 位密码
密码不一致	密码设置输入与 第二次输入不一 致	密码设置的第一次输入与 第二次输入不一致
参数超出范围	参数设置超出范 围	请根据仪表设置界面下发 范围填写数值，如果为毫

		伏数超出范围请输入小于 15MA 的数值 。
标增益时不稳定	标定增益是不稳定	请确保秤台稳定的时候再 标定增益
密码输入错误	密码输入错误	请核对密码
预置点设置错误, 预置点功能停止	预置点设置不符合规则	查看“五 预置点”要求, 按要求修改预置点设置
自定义设置错误, 自定义功能停止	自定义设置不符合规则	查看“七 自定义”要求, 按要求修改自定义设置
PLC 设置错误,PLC 功能停止	PLC 设置不符合规则	查看“六 PLC”要求,按要 求修改 PLC 设置
预置点区间错误! 请重新输入	参数输入不符合规则	查看“五 预置点”要求, 按要求重新输入参数
自定义区间错误! 请重新输入	参数输入不符合规则	查看“七 自定义”要求, 按要求重新输入参数
PLC 设置错误! 请 重新输入	参数输入不符合规则	查看“六 PLC”要求,按要 求重新输入参数